

General Roca, 26/04/2024

Ciente

Cardozo Daniel

Motor Modelo

Perkins 3-152

Fecha de Ingreso

28/11/2018

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

Luego de las tareas de desarme y lavado del motor se pudieron detectar 2 Problemas:

1- El cigueñal se encuentra con excesivo desgaste el el apoyo del axial así como el block en el lugar de apoyo del axial (se adjunta foto) por lo que es necesario rellenar y recuperar el cigueñal para tratar de evitar su reemplazo y rellenar y mecanizar el block.

2-La tapa de cilindros esta fisurada en el orificio que va hacia la precamara como se puede apreciar en la foto por lo que es necesario su reemplazo.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 26/04/2024



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Tapas de cilindro
- Válvulas

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Embujado de Bielas
- Rectificado del Cigüeñal
- Magnaflux de Cigüeñal

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.