

General Roca, 26/04/2024

**Ciente**

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES SRL

**Motor Modelo**

Vw Amarok

**Número de Modelo**

Patente: PIM 416

**Fecha de Ingreso**

15/02/2019

**INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**

**Recepcion**

El vehículo ingreso con la correa de distribución cortada, se levanto la tapa de cilindros y como se puede apreciar en la foto adjunta las válvulas habían pegado de manera importante sobre los pistones deformándolos, por lo que fue necesaria la extracción del resto del motor para su reparación



**INFORMACIÓN DE EGRESO DE MOTOR**

**Comentarios Generales**

El vehículo se entrega en marcha, funcionando correctamente.

Respecto de periféricos se realizo la carga del Aire Acondicionado y se reparo la apertura de puerta delantera Izquierda (conductor) que tenia el cable cortado.

\*Pendientes:

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 26/04/2024

- Parabrisas con golpes y fisuras
- Vidrio Ventilete de puerta trasera derecha roto (tiene un plástico)
- Se observaron Ruidos varios en la carrocería durante la prueba de funcionamiento
- Se observan otras puertas trabadas y/o con problemas en las cerraduras

## REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

### Repuestos

- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Árbol de Levas
- Botadores
- Tapas de cilindro
- Válvulas
- Bulones de tapa de Cilindros
- Termostato

## MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

### MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha
- Control / Configuración con Scanner

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.