

General Roca, 16/04/2024

#### **Cliente**

OILFIELD & PRODUCTION SERVICES SRL

#### **Motor Modelo**

Vw Amarok

#### **Número de Modelo**

OWI 496

#### **Fecha de Ingreso**

25/02/2019

### **INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**

#### **Recepcion**

Se recibió la camioneta armada verificando que se había cortado la correa de distribución.

Se procedió a la extracción de la tapa de cilindros y si bien las válvulas pegaron contra los pistones, esto no parece ser problema para ponerlo en marcha nuevamente sin reemplazar pistones por lo que la tarea a realizar sera: reparación de tapa, reemplazo de distribución y armado.

Por otro lado se encontró una gran cantidad de tierra en el radiador y en toda la distribución, lo que seguramente tuvo que ver en el prematuro corte de correa de distribución. Se adjunta imagen.



### **INFORMACIÓN DE EGRESO DE MOTOR**

#### **Comentarios Generales**

Se realizo la prueba de marcha del vehículo por alrededor de 15km funcionando correctamente.

Otras novedades:

- Falta tapa plástica protección frente correa que seguramente sacaron en la base de OPS (se adjunta foto)
- Neumático trasero derecho pinchado (se reparo)

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 16/04/2024



## REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

### Repuestos

- Árbol de Levas
- Botadores
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Kit de Distribución
- Tensores

## MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

### MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Armado y regulado de Válvulas
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Varios

### Varios

Sacar y colocar tapa de cilindros y reemplazo de distribución

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.