

General Roca, 18/04/2024

Ciente

Transp.Gabino Correa

Motor Modelo

Jhon Deere 6cil.

Fecha de Ingreso

07/03/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

Se recibe el equipo con la cabina colocada y cuando se comienzan a realizar las tareas de desarme nos encontramos con síntomas de exceso de temperatura como coloración en el block, cables derretidos, radiadores completamente tapados.. etc. como se puede apreciar en las fotos adjuntas



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Válvulas

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 18/04/2024

- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Termostato

Camisas de Cilindro



Camisas de Cilindro

En la foto adjunta se puede ver como se encontraban engranados los pistones y camisa por exceso de temperatura.

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Armado y regulado de Válvulas
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha
- Limpieza / Reparación de Radiador
- Limpieza / Reparación de Motor de Arranque
- Limpieza / Reparación de Alternador

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.