

General Roca, 26/04/2024

Cliente

Tempus

Motor Modelo

Ford Puma 2.2 16v

Fecha de Ingreso

02/03/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**Recepcion**

El motor se recibió desarmado, se lavo y se midió, encontrando dos pistones engranados, cigueñal con metal de cojinetes de biela pegado, juego en guía de válvulas de escape y bolillero de directa roto. El cigueñal se controló que no tuviera fisuras y se pulió para extraer el material pegado.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 26/04/2024



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Armado y regulado de Válvulas
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Semiarmado de Motor

Magnaflux de Cigüeñal



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 26/04/2024

Datos de Orden

Fecha de Finalización

08/03/2019

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL