

General Roca, 17/04/2024

Cliente

Dirección Nacional De Vialidad

Motor Modelo

Iveco Cursor 8

Fecha de Ingreso

27/05/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**Recepcion**

El motor ingresa colocado en la unidad con síntomas de desgaste. Luego de realizar las tareas de extracción, desarme y lavado nos encontramos con un excesivo desgaste en una de las alzadas del árbol de levas como se puede apreciar en las fotos adjuntas por lo que sera imprescindible su reemplazo así como el balancín correspondiente.

Por otro lado se verifico un desgaste en pistones y ranuras de aros (rallado) que podría deberse al ingreso de aire contaminado (tierra) como se aprecia en las fotos adjuntas.

También se revisaron los distintos periféricos encontrando desgaste propio del uso y que en algunos casos serán rectificadas o reemplazados según el detalle del presupuesto adjunto.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 17/04/2024



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Árbol de Levas
- Bujes de Leva
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Turbo
- Termostato

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Armado y regulado de Válvulas
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Rectificado del Cigüeñal
- Magnaflux de Cigüeñal
- Reemplazo de Bujes de Leva

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 17/04/2024

- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha
- Limpieza / Reparación de Radiador
- Limpieza / Reparación de Motor de Arranque
- Limpieza / Reparación de Alternador

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.