

General Roca, 25/04/2024

Ciente

Compania TSB

Motor Modelo

M.Benz Om926

Número de Modelo

Inerno 1310

Fecha de Ingreso

16/07/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

El camión ingreso con antecedentes de haberse reparado hace poco tiempo pero con excesivo consumo de aceite. El cliente informo que algún tiempo atrás le realizo un cambio de aros pero el consumo de aceite continuo. Luego de desarmarlo pudimos comprobar un gran desgaste en las camisas, ranura de aros de compresión, válvulas y asientos de válvula lo que indica que en algún momento ingreso tierra / impurezas al motor produciendo el desgaste que se ve en las fotos adjuntas y el consecuente consumo de aceite.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 25/04/2024



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Cojinetes
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Magnaflux de Cigüeñal
- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.