

General Roca, 03/12/2020

INFORME A CLIENTE

Cliente

Cedisur

Motor Modelo

M.Benz Om904

Fecha de Ingreso

17/12/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

El camión Ingresas por un aparente problema de Turbo.


Luego de verificarlo nos encontramos con un cilindro sin compresión por lo que se levanto la tapa de cilindros comprobando que un pistón estaba engranado, como se puede apreciar en la foto adjunta.

Analizando el tipo de engranamiento del mismo (desde la cabeza hacia abajo) y con la confirmación del bombista de que había un Inyector con la tobera trabada, creamos que el problema comenzó justamente trabándose un Inyector, engranando el pistón y desprendiendo luego pedazos de Aluminio por el escape dañando el Turbo. Por este motivo recomendamos el reemplazo del combustible y verificar la calidad que se este Utilizando.



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 03/12/2020

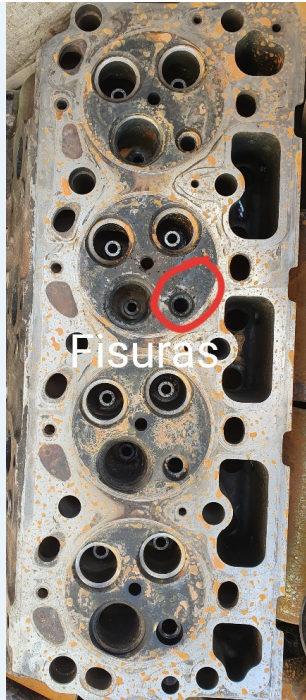

INFORMACIÓN DE EGRESO DE MOTOR

Comentarios Generales

Luego de realizar la rectificación de partes, reparación de Inyección y provisión de repuestos necesarios el día 27/12/19 se entrega el camión armado y funcionando correctamente.

REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Cojinetes
- Tapas de cilindro
- Válvulas
- Bulones de tapa de Cilindros
- Turbo
- Termostato

Tapas de cilindro

La tapa de cilindros del camión se encontraba fisurada como se puede ver en la foto adjunta

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 03/12/2020

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha
- Control / Configuración con Scanner
- Limpieza / Reparación de Radiador
- Varios

Varios

Se realizó también la reparación de Inyectores colocando Toberas Nuevas

Datos de Orden

Fecha de Finalización

27/12/2019

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.