

General Roca, 29/03/2024

**Cliente**

Medanito

**Motor Modelo**

Deutz 913 4 cil. Gas

**Número de Modelo**

h419974 Motor 37

**Fecha de Ingreso**

03/01/2020

**INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**

**Recepcion**

El motor se recibe armado, colocado en el trineo y a simple vista se verifican perdidas por el nivelador de aceite, esta faltante el motor de arranque

Luego del desarme se verifica desgaste normal por las horas de utilización del motor

En este motor también es necesario el reemplazo del carburador por desgaste en el eje acelerador



**REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR**

**Repuestos**

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 29/03/2024

- Bujes de Leva
- Botadores
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Diafragma

## **MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR**

### **MANO DE OBRA**

- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Reemplazo de Bujes de Leva
- Armado de motor
- Puesta en Marcha en Banco Dinamométrico
- Colocación de Motor y puesta en marcha

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.