

General Roca, 23/01/2021

INFORME A CLIENTE

Cliente

Municipalidad de Campo Grande

Motor Modelo

Cummins 6Bt

Fecha de Ingreso

22/09/2020

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

El motor ingresa a nuestras instalaciones parcialmente desarmado, verificando en primer lugar que 3 bulones de bancada se encontraban cortados sobre la cabeza del Bulón y luego de las tareas de desarme y lavado se pudo comprobar un excesivo desgaste en los cilindros y las ranura de aros.

Por lo que se aprecia el corte de bulones se puede deber a un tema de fatiga de material y el desgaste prematuro de cilindros al ingreso de aire contaminado por la admisión (puede ser tierra). Esto ultimo podría deberse a mangueras rotas, abrazaderas flojas o bien una inadecuada frecuencia de reemplazo del filtro de Aire.



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 23/01/2021

- Cojinetes
- Bujes de Leva
- Bulones de tapa de Cilindros

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Reemplazo de Bujes de Leva
- Semiarmado de Motor

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.