

General Roca, 23/04/2024

Cliente

Compania Tsb

Motor Modelo

Caterpillar 6.6

Número de Modelo

Interno 7552

Fecha de Ingreso

04/11/2020

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR**Recepcion**

El motor se recibe parcialmente desarmado como se puede observar en la foto adjunta y luego de las tareas de desarme se confirmo por un lado un engranamiento en los pistones (en la falda del mismo) por exceso de temperatura y por otro lado se había cortado la cabeza de una válvula, posiblemente también como consecuencia de la alta temperatura que trabajo el motor.

Se adjuntan fotos



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 23/04/2024



REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Bulones de tapa de Cilindros
- Termostato

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Armado de motor

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.