General Roca, 26/04/2024

Cliente
Organizacion Comerc.Don Tomas

Motor Modelo
Fiat Ducato 2.8 Turbo

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion
Se realizo una inspección visual del motor en el taller del cliente, comprobando que había cortado correa de distribución pegando las válvulas contra los pistones por lo que es imprescindible la reparación integral de la Tapa. Por otro lado se pudo verificar que el motor se encontraba con filtraciones por varios lugares a causa posiblemente de que ya estuviera pasando compresión al cárter por lo que se recomienda su reparación integral ya que al reparar solamente la tapa es probable que las fugas de compresión / aceite se acentúen.

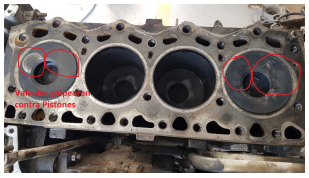

REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos
- Pistones
- Cojinetes
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Turbo

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL

General Roca, 26/04/2024

- Kit de Distribución

Válvulas

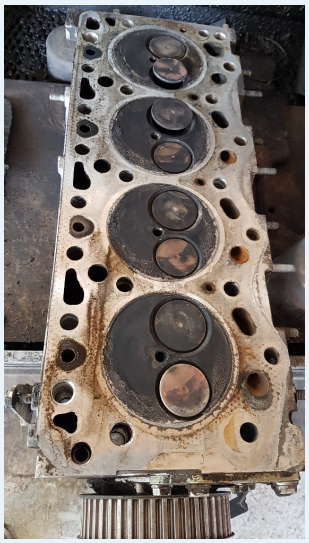

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

- Superficie Plana de Block
- Rectificado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Superficie Plana de Tapa de Cilindros
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Armado y regulado de Válvulas
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Embujado de Bielas
- Magnaflux de Cigüeñal
- Armado de motor

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

Cabarcos Motores SRL