

General Roca, 26/04/2024

Ciente

Corfone

Motor Modelo

Iveco Strallis

Número de Modelo

Patente PPL 090

Fecha de Ingreso

09/04/2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DE MOTOR

Recepcion

El motor ingresa por un problema de Gaseo según se nos informa. Se procede a verificar cuestiones básicas, limpieza de filtros, admisión, etc. y se pone en marcha la unidad confirmando dicho gaseo por lo que se comunica al cliente que es imprescindible desarmar para solucionar el problema.


Una vez desarmado nos encontramos:

- Los aros de un cilindro rotos y la camisa rallada como se puede apreciar en la imagen.
- Turbo dañado por el ingreso de algún elemento extraño
- En la tapa de cilindros nos encontramos los asientos de válvula de admisión con desgaste (demasiado hundidos) por lo que sera necesario su reemplazo
- Las válvulas de admisión muestran desgaste en los asientos



Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 26/04/2024

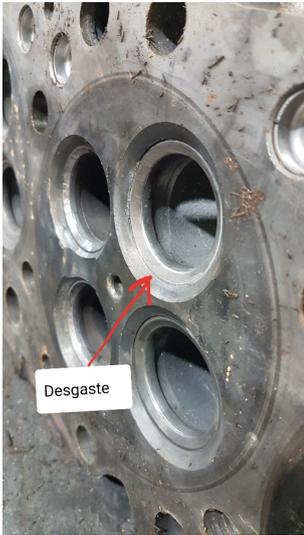

REPUESTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A REEMPLAZAR

Repuestos

- Camisas de Cilindro
- Pistones
- Bomba de Aceite
- Cojinetes
- Válvulas
- Guías de Válvula
- Bulones de tapa de Cilindros
- Turbo
- Varios

Camisas de Cilindro

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 26/04/2024



Camisas de Cilindro

En la foto adjunta se puede apreciar la camisa dañada por el aro roto

Válvulas



Válvulas

si se observa el asiento de la válvula en detalle se ve el desgaste

Varios



Varios

En la foto se puede apreciar una franja de desgaste en el volante a causa del embrague en mal estado por lo que sera necesario su reemplazo

MANO DE OBRA A REALIZAR MAS SIGNIFICATIVA A REALIZAR

MANO DE OBRA

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.

General Roca, 26/04/2024

- Superficie Plana de Block
- Encamisado de Cilindros
- Altura de Pistones y/o Camisas
- Rectificado de Asientos de Válvula
- Reemplazo de Guías de Válvula
- Prueba Hidráulica Tapa de Cilindros
- Magnaflux de Cigüeñal
- Reemplazo de Bujes de Leva
- Armado de motor
- Colocación de Motor y puesta en marcha
- Limpieza / Reparación de Radiador

Rectificado de Asientos de Válvula



Rectificado de Asientos de Válvula

En la foto de puede ver el desgaste en los asientos de válvula

Señor cliente, si le interesa ver una foto más en detalle puede hacer clic sobre ella para ampliarla.